



Opel

Astra H

Año de fabricación: 2004 + 2005

Motor: Z17DTL + Z17DTH

Comportamiento de arranque defectuoso debido a un tiempo de calentamiento previo insuficiente

En los vehículos anteriormente mencionados, un retardo en el encendido de la lámpara testigo de precalentamiento puede provocar un comportamiento de arranque defectuoso. Debido a un error de software en el instrumento combinado, puede ocurrir que la lámpara testigo de precalentamiento se encienda a los tres segundos de haberse conectado el encendido.

Por lo tanto a los 3 segundos el cliente intenta arrancar el motor puesto que supone que el proceso de precalentamiento ha finalizado. Este problema puede solucionarse mediante una actualización del software. En otros casos, debe advertirse al cliente de esta particularidad. Los vehículos con el nº de chasis a partir del: WOLOAHL3552099470 se suministran de fábrica con un software modificado.