



## **Opel Astra G, Zafira, Vectra B, Corsa C Año de fabricación 2001 Opel Meriva, Vectra C, año de fabricación 2003 Con los motores Z18XE, Z18EL, Z18XEL**

### **Marcha irregular del motor y mala admisión de gas, el motor se para**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en que la entrada de la válvula de mariposa esté sucia. Además, puede observarse un aumento del ralentí y los códigos de avería almacenados P1525, P1526, P1550, P1555. La penetración de suciedad hace que la válvula de mariposa no pueda cerrarse del todo.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el capó y el tubo de aspiración.  
Desconectar todas las conexiones eléctricas del tubo.
- Desmontar la entrada de la válvula de mariposa.
- Abrir la válvula de mariposa con la mano.
- Limpiar la válvula de mariposa y la pared de la entrada con un paño limpio. Para ello, deberá utilizarse un producto limpiador adecuado.
- Mover la válvula de mariposa con la mano un par de veces de un lado para otro.
- Comprobar que la limpieza de los componentes se ha realizado correctamente y, en caso necesario, repetir el procedimiento.



- Montar la entrada de la válvula de mariposa con una junta nueva.
- Montar de nuevo las piezas en el orden inverso al desmontaje.
- Los valores de adaptación para el regulador de la válvula de mariposa deberán ajustarse de nuevo. Para ello, conectar el encendido como mínimo durante 5 segundos.