



Opel Meriva, año de construcción 2003-2004 con los motores Z16XE / Z16SE

La lámpara testigo del sistema eléctrico del motor se enciende

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el fusible F 15. Además, se almacenarán los códigos de avería P1500 y P1550 A+B (el accionador de las válvulas de mariposa falla) y el sistema de control del motor pasa a un funcionamiento de emergencia. Un contacto intermitente del fusible F 15 provoca una breve interrupción de la alimentación de corriente de la unidad de control del motor. En este caso, deberá extraerse el fusible y deberá comprobarse que la ranura no presenta daños e impurezas. En caso necesario, repararla. Tras la reparación, borrar la memoria de averías.