



Opel Astra G, Zafira, Vectra B **Todos los modelos fabricados a partir de 1998**

La luz de control del airbag se enciende

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal contacto en el conector del sistema de retención (tensor del cinturón). En este caso, deberán conectarse los extremos de los cables entre sí.

Proceder de la manera siguiente:

- Desembornar la batería y esperar un minuto, hasta que el condensador esté descargado.
- Aflojar la funda de los respaldos de los asientos delanteros.
- Desbloquear del soporte el conector del lado del airbag y del sistema de retención (véase fig. 1).
- Desconectar la conexión de enchufe.
- Retirar la cinta aislante en una longitud de aprox. 2 cm de los juegos de cables.
- Cortar el conector de cables del juego de cables del airbag y pelar los extremos de los cables aprox. 10 mm. Realizar los mismos pasos en el juego de cables del sistema de retención.
- Unir los extremos de los cables con la ayuda de manguitos soldados CWT (nº de art. de Hella: 8KW 744 888-003). Asegurarse de no confundir los cables.
- Aislar el mazo de cables y colocarlo de nuevo en el tubo acanalado.
- Colocar los cables conectados por debajo de la

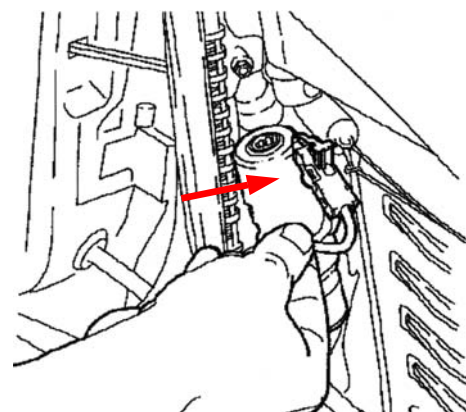


Fig. 1



carcasa tendiéndolos a lo largo de ella y unirlos con una abrazadera en el lugar indicado (véase fig. 2).

- Fijar de nuevo los juegos de cables en el soporte.
- Volver a colocar la funda del respaldo.
- Mover el asiento hacia delante y hacia atrás para comprobar la holgura del mazo de cables.
- Volver a embornar la batería y borrar la memoria de averías.

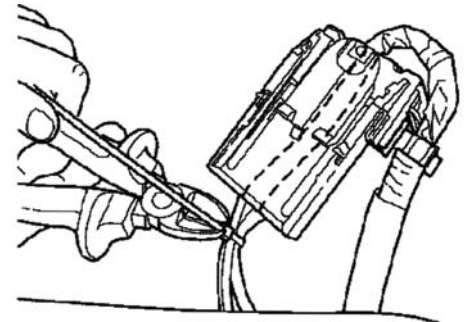


Fig. 2

Observación:

En caso de que en la memoria de avería estén almacenados los códigos de avería para ambos sistemas de retención, deberán realizarse los mismos pasos también en el segundo asiento delantero.