



Opel Vivaro Año de fabricación 2001 hasta 2003

Mal funcionamiento de los indicadores, las luces testigo y el cierre centralizado

Si se observan los fallos arriba mencionados, la causa podría radicar en un módulo electrónico de la carrocería (BCM) defectuoso. Debido a un condensador defectuoso en el BCM, se activará, entre otros componentes, el cierre centralizado, aunque la llave de encendido aún se encuentre en la cerradura de encendido. Además, se registra un consumo de corriente extremadamente alto. Esta circunstancia está causada por los componentes eléctricos que no se desconectan a pesar de estar activado el "encendido desconectado".

En este caso, deberá sustituirse el BCM.

Boletín informativo

