



OPEL Vectra B, 1996 - 2002

OPEL Tigra, 1995 - 2000

OPEL Astra F, 1992 - 1998

OPEL Corsa B, 1993 - 2000

Con motor código X16XEL

El motor se apaga por momentos

Sin chispa de arranque

Problema:

Podría producirse un calado esporádico del motor.
Una consulta en la memoria de fallos presenta como resultado que no se realizó ninguna entrada en la memoria de fallos. Posiblemente no se puede determinar ninguna chispa de arranque en las bujías.

Causa:

Masa defectuosa entre la bobina de arranque y la carcasa de la válvula de mariposa.

Solución:

Controlar el cableado y los racores de la unión de masa de la bobina de arranque y si fuese necesario repararlos. Se recomienda en ese caso sustituir el tornillo de fijación por un tornillo galvanizado. (Catálogo Opel - N° 11 095 432)