



Renault Twingo (X06) Fabricados a partir de 09.1998

La lámpara del airbag se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la unidad de control del airbag. Debido a la sensibilidad de la unidad de control ante las influencias electromagnéticas, puede producirse el fallo arriba indicado. Primero, debería preguntarse al cliente si estaba utilizando un teléfono móvil cuando se encendió la lámpara de control. Si el cliente lo confirma, deberá comprobarse el número de pieza de la unidad de control del airbag. Este número puede leerse con la ayuda de un aparato de diagnóstico. Si aparecen los siguientes números de pieza:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

deberá recubrirse la conexión del enchufe en la unidad de control del airbag con una cinta adhesiva de cobre especial. Ésta puede obtenerse a través del fabricante del automóvil. La unidad de control se encuentra debajo del revestimiento de la consola central (delante de la palanca de cambio).

