



Rover 75

La lámpara testigo del ABS está encendida

En los vehículos arriba indicados puede ocurrir que la lámpara testigo del ABS permanezca encendida tras arrancar el motor. Este fallo afecta, sobre todo, a los vehículos con número de chasis hasta RJ 138975. En muchos casos, el fallo aparece debido a la penetración de agua en la unidad de control del ABS.

Debido a la capilaridad, aumenta la humedad a través del mazo de cables de los sensores ABS delanteros hasta la unidad del ABS. Para corregir este fallo, deberá comprobarse que el conector de la unidad del ABS y los sensores no presentan humedad.

Si fuera preciso, deberán sustituirse los sensores delanteros del ABS (figura). Encontrará sensores adecuados en el programa de electrónica de Hella (nº de art.: 6PU 009 106-351).

