



Saab 9-3

Parte trasera aerodinámica, año de fabricación 2000 hasta n.º de chasis: Y2018486

Cabrio, año de fabricación 2000 hasta n.º de chasis: Y7006098

Marcha del motor defectuosa / comodidad de conducción limitada

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un manguito defectuoso. El manguito angular (véase fig.) conectado al racor en T, que va desde la electroválvula del filtro de carbón activo (válvula de regeneración del filtro) hasta el colector de admisión, se vuelve frágil debido al tiempo de servicio. En este caso se debe desmontar el manguito del clip de sujeción para comprobarlo y, en caso necesario, sustituirlo. La versión mejorada del manguito se identifica mediante una marca de punzón justo al lado del número de pieza, en el extremo grueso del manguito.

