



Volvo

C 70, VIN J a 000690

S 70, VIN 1 a 489614

S 70, VIN 2 a 489481

S 70, VIN 3 a 484419

V 70, VIN 2 a 434250

V 70, VIN 3 a 428581

Iluminación del testigo de control del motor

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la conexión del enchufe en el medidor de masa de aire. Además, queda almacenado el código de avería P0104 "Medidor de masa de aire – interrupción temporal del circuito eléctrico". Este fallo se produce por un mal contacto del conector múltiple en el medidor de masa de aire. En este caso, deberán limpiarse y "repasarse" con cuidado los contactos con un destornillador, de manera que pueda garantizarse un contacto seguro. Además, deberá tenerse en cuenta que el mazo de cables del medidor de masa de aire no puede estar en contacto con ningún otro componente dentro del compartimento motor. Si hubiera vibraciones en la conexión del enchufe, podría producirse de nuevo el mismo fallo. Por último, deberá borrarse la memoria de averías y comprobarse que el sistema funciona correctamente.