



VW Bora

Todos los modelos del año de fabricación 2002

El motor arranca y vuelve a pararse inmediatamente.

Si en estos vehículos se observa que el motor arranca y que vuelve a pararse inmediatamente, puede que la causa radique en un inmovilizador no desactivado. En este caso, debido a picos de tensión al conectar el encendido, el instrumento combinado se pone en el "modo de parada". En este caso, no es posible ninguna comunicación entre la unidad de control del motor y el instrumento combinado y no puede desactivarse el inmovilizador. En la memoria de averías de la unidad de control del motor quedan almacenadas las siguientes averías:

17978: unidad de control del motor bloqueada

18058: falta de mensaje desde el instrumento combinado.

No hay ningún fallo almacenado en la memoria de averías del instrumento combinado. Para corregir este defecto, es preciso montar un instrumento combinado nuevo y modificado.

Nota:

Tenga en cuenta que este fallo **sólo** afecta a instrumentos combinados montados en el año de fabricación 2002 con la indicación del fabricante **RB8, RB4, BPV**. Esta indicación se encuentra en el instrumento combinado.

Boletín informativo

