



BMW

E38 Año de fabricación: 09/1998 –10/1999

E39 Año de fabricación: 10/1998 –10/1999

La luz de xenón no funciona

En estos vehículos puede ocurrir que uno de los faros de xenón, o ambos, no se puedan conectar aunque el interruptor de luz se encuentre en posición de luz de cruce y se haya conectado el encendido o se haya arrancado el motor. Los faros sólo se pueden conectar si el interruptor de luz se restablece a "0" y, tras un tiempo de espera de como mínimo 2 segundos, se vuelve a poner en posición de luz de cruce. Una caída momentánea de tensión en la red de a bordo puede ser la causa de este fallo. Esta caída impide el "proceso de encendido" de las lámparas de xenón a través de la bobina de reactancia (unidad de control de xenón). En caso de reclamación, deberá codificarse de nuevo el módulo del control de lámparas. Si no se soluciona este problema, existe la posibilidad de que una de las bobinas de reactancia, o ambas, estén defectuosas. Para el E39 puede utilizar las bobinas de reactancia con el nº de artículo de Hella 5DV 007 760-651 (imagen).

