



## **Citroen C5** **Fabricados entre 2000 y 2004** **Todos los modelos**

### **Los faros permanecen encendidos**

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una unidad de control de la carrocería defectuosa (BSI). Debido a la penetración de agua en la unidad de control se produce un cortocircuito. Como consecuencia, la luz de los faros no puede apagarse tras apagar el motor ni tras desconectar el encendido. En este caso es preciso sustituir la unidad de control. Esta unidad se encuentra en el lado del conductor, por debajo del conector de diagnóstico de 16 polos. Una vez montada, la unidad de control deberá ser codificada de nuevo.