



VW Golf V

La luz trasera LED / la luz de advertencia no funciona

Si en los vehículos arriba indicados, equipados con la luz trasera LED 2VP 009 500-801 (plateada/roja, véase fig. 1), se detecta que la luz de advertencia no funciona, la causa podría radicar en la electrónica de a bordo. Puede ocurrir que, con el motor apagado y la luz de advertencia activada, no pueda garantizarse el funcionamiento de ésta.

El fabricante ha modificado la electrónica de a bordo en los modelos de 2006 (semana 22, 2005). Previsiblemente a partir de la semana 17/06 estarán disponibles los juegos modificados. Para los vehículos que ya estén equipados con esta luz deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- En los vehículos fabricados hasta la semana 22/2005 no aparece este problema. La fecha de fabricación se encuentra en la parte trasera de la lámpara (véase fig. 2).
- A partir del modelo 2006 (con antena de techo), en caso de reclamación del cliente, se sustituirán gratuitamente las lámparas LED por una versión modificada.

La versión 2VP 009 500-831 (plateada/negra) ya se suministrará con una tarjeta de circuitos impresos LED actualizada a partir del lanzamiento de la serie durante la semana 17/06.



Fig. 1



Fig. 2