



Mercedes

Tipo: 170, 202, 208, 210

Los faros antiniebla no funcionan

En los vehículos arriba mencionados puede producirse una avería en los faros antiniebla debido a dificultades de contacto.

Debido a una presión de contacto defectuosa en la conexión a tierra del enchufe hacia la lámpara H1, éste puede chamuscarse. Esto provoca en muchas ocasiones un fallo en los faros antiniebla. Para estos casos existe un cable de reparación especial de Mercedes. Con este sistema, se sustituye el enchufe por una unión soldada (p. ej. manguitos soldados CWT de Hella).

Recomendación: Sustituir la lámpara también en este momento. En el catálogo de iluminación de Hella encontrará diferentes modelos de H1.

Boletín informativo