



Mercedes **Tipo: 203**

La iluminación exterior y/o la luz de frenos se encienden automáticamente

Debido a la penetración de agua en la caja modular (imagen, compartimento motor a la izquierda) pueden producirse averías en el módulo de registro de señales y de activación (SAM, N10/1). Éstas se hacen perceptibles a través de la conexión automática de la iluminación exterior y/o de la luz de freno. Para subsanar el defecto, deberá procederse de la siguiente manera:

- Desmontar la tapa de la caja modular y eliminar los restos de agua
- Extraer los cables de la caja modular
- Comprobar si la caja modular, los conductos y las unidades de control presentan restos de agua y, en caso necesario, secarlos
- Aislarn los cables en una longitud de aprox. 10 cm con cinta aislante e introducirlos de nuevo en los pasacables
- Fijar los cables con una abrazadera y

Boletín informativo

Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

7. September 2004

2-2

- colocar la tapa de la caja modular

