



Mercedes

Tipo: 220 + 215

Año de fabricación: 2000 + 2001

Con faros de xenón o bi-xenón

Aviso de fallo en el instrumento combinado

“Comprobar luz de cruce izquierda/derecha”

En algunos de los vehículos arriba indicados pueden aparecer avisos de fallo en el instrumento combinado (“Comprobar lámpara luz de cruce izq; comprobar lámpara luz de cruce der”), aunque la luz de cruce funcione perfectamente. Este fallo afecta a los vehículos construidos a partir del 01.06.2000.

En caso de que el error B1630 se almacene en la unidad de control (SAM) y la luz de cruce no presente fallos, deberá leerse el número de pieza y la versión de software de la unidad de control. El software de la SAM izquierda (luz de cruce derecha) con el número de pieza A0295450432 y a partir de la versión de software SW14/01 funcionan correctamente. El software de la SAM izquierda (luz de cruce izquierda) con el número de pieza A0315451732 y a partir de la versión de software SW20/01 funcionan correctamente. En caso de estar montada otra unidad de control o una unidad de control con una versión de software anterior, puede ser necesario sustituirlas completamente.

Boletín informativo