



## Mercedes Benz Clase C (W203)

### Los faros se encienden durante unos instantes de forma esporádica

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un fallo de funcionamiento en la unidad de control del módulo de registro de señales y control (SAM). Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

**En primer lugar, hacer un reset en la unidad de control (N10/2).**

- Desmontar la carcasa del filtro de polvo. Esta carcasa se encuentra por debajo del capó del motor, en la parte delantera derecha.
- Aflojar los cierres de resorte (véase fig. 1, punto 1) y retirar la carcasa del filtro de polvo (véase fig. 1, punto 2).
- Desembornar el borne de masa de la batería y dejarlo desembornado durante 15 minutos (véase fig. 2).
- A continuación, volver a fijar el borne en el polo de masa.
- Comprobar el funcionamiento de los faros. Realizar un viaje de prueba durante la noche.

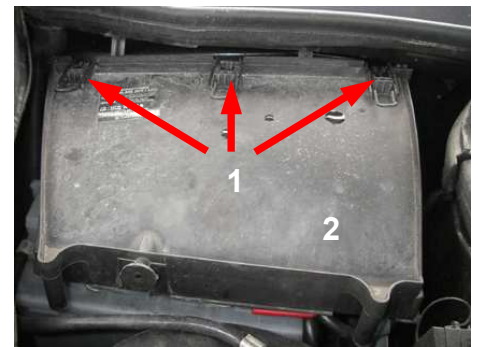


Abb. 1

Si el fallo todavía no se ha solucionado, deberá realizarse una programación básica del SAM. Si esto tampoco resulta, deberá sustituirse el SAM. La unidad de control se encuentra en el maletero, en el lado izquierdo.



Abb. 2