



## Mercedes Benz Vito

### Las lámparas del habitáculo centellean

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un contacto entre el tornillo de sujeción de la regleta del techo o del tornillo ciego del bastidor del techo y el contacto de la lámpara interior trasera.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar la lámpara interior trasera derecha e izquierda (entre las columnas C y D).

#### En vehículos con guía portaequipajes en el techo:

- Desmontar el tornillo ciego sobre las lámparas interiores traseras y acortarlo 5 mm.

#### En vehículos con regleta en el techo (guía C):

- Desmontar el tornillo de sujeción sobre las lámparas interiores traseras y acortarlo 5 mm.
- A continuación, volver a fijar los tornillos y montar las lámparas interiores.