



Mercedes Benz Clase C (W 203)

Fallo de las lámparas intermitentes delanteras.

Si en estos vehículos se observa que la lámpara intermitente delantera de la derecha o la izquierda no funciona, puede que la causa radique en un contacto chamuscado del portalámparas del intermitente.

Para corregir este defecto, será preciso colocar un nuevo portalámparas para el intermitente, además de un juego de cables. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar de la carcasa del faro el portalámparas del intermitente.
- Extraer el conector del faro.
- Extraer del conector el cable de conexión que une el vehículo con el intermitente (lado derecho – pin 1, cable verde/negro, lado izquierdo - pin 1, cable blanco/negro). Cerrar la apertura del conector con un tapón ciego.
- Insertar el cable de conexión en el conector de reparación para la lámpara intermitente. Conectar el cable de masa en el punto material del vehículo (imagen).
- Tender el nuevo juego de cables del portalámparas del intermitente y fijarlo con abrazaderas.
- Colocar el intermitente en la carcasa del faro.
- Verificar su funcionamiento.



Punto material derecho



Punto material izquierdo