




Opel Astra G **Todos los modelos fabricados desde** **1999**

Ruidos procedentes de la zona de la luz interior.

Si en estos vehículos se perciben ruidos procedentes de la zona de la luz interior, la causa podría radicar en la propia lámpara. Debido al excesivo juego que existe entre la apertura de alojamiento y el gancho de fijación de la lámpara interior, ésta golpetea en el asidero. Para eliminar este ruido, proceda de la siguiente manera:

- Desmontar la luz interior.
- Cortar un fragmento de unos 3 mm de largo de un tubo flexible de agua para limpiaparabrisas.
- Deslizar este fragmento de tubo en el gancho de fijación de la luz interior.
- Volver a montar la luz interior y comprobar que esté bien asentada.

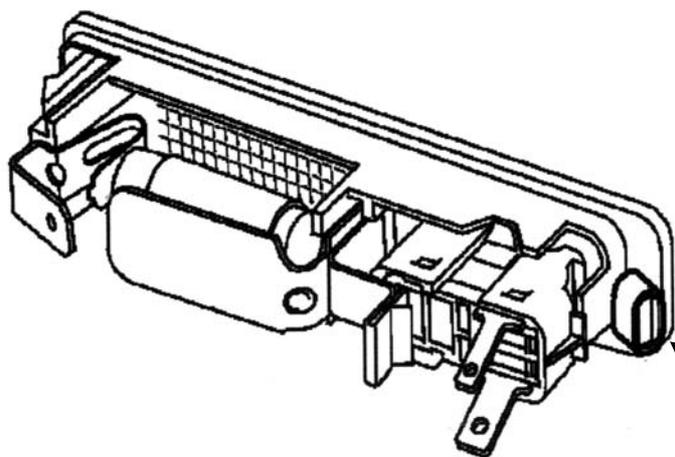

Gancho de fijación con
fragmento de tubo