



Opel Vectra C Fabricados entre 2003 y 2005 Todos los vehículos con AFL (iluminación frontal adaptativa)

Se enciende el testigo de control de la iluminación.

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un módulo de potencia defectuoso. Además, pueden estar almacenados los códigos de avería B1461 y B1462. Este fallo se produce principalmente al circular por carreteras en mal estado. Por lo tanto, debe consultarse este punto al cliente. Para el diagnóstico, el fallo puede corregirse también de manera relativamente sencilla. En primer lugar se debe borrar la memoria de averías y después conducir el vehículo por una calle en mal estado. En función del estado de la calzada, el fallo se indica al cabo de poco. Si este es el caso, debe sustituirse el módulo de potencia afectado del faro. Puesto que el módulo está montado debajo del faro (véase fig.), debe desmontarse el mismo para la reparación.

A partir del n.º de bastidor: W0L0ZCF6851100331 se emplea un nuevo módulo.

