



## **Renault Espace IV Todos los vehículos con sistema lavafaros (SRA)**

### **El sistema lavafaros no funciona**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un bloqueo de las toberas telescópicas. Este problema puede producirse tanto con el cilindro extendido como escondido. En este último caso, deben sustituirse los cilindros telescópicos.

Procédase como sigue:

- Desmontar las caperuzas de las toberas.
- Soltar las rejillas de las toberas y extraerlas de los cilindros telescópicos.
- Desmontar el faldón delantero.
- Comprobar si hay arandelas en los puntos de fijación y entre los cilindros del sistema lavafaros y el amortiguador de impacto.
- De no haber arandelas, el fabricante dispone de una bolsa con las arandelas adecuadas.
- Soltar los acoplamientos de los tubos de agua en los cilindros telescópicos y extraer los tubos.
- Desmontar los cilindros telescópicos usados. Montar los cilindros telescópicos nuevos junto con las arandelas.
- Volver a montar las piezas desmontadas en el orden inverso.
- Comprobar el SRA activándolo varias veces.