



## Volvo

**C 70 VIN J a 009078**

**S 70 VIN 1 a 571319**

**S 70 VIN 2 a 571822**

**V 70 VIN 2 a 549452**

### Humedad en los intermitentes

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una apertura de ventilación defectuosa. En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar los intermitentes delanteros.
- Taladrar varios orificios con cuidado uno junto al otro con una broca (3 mm) en la posición indicada (véase fig.). Asegurarse de que los cristales dispersores no se dañen.
- Retirar los puentes entre los orificios de manera que se obtenga un agujero alargado de 8 mm.
- Limpiar y desbarbar el agujero alargado con una pequeña lima.
- Soplar la lámpara con aire a presión.
- Volver a montar los intermitentes y comprobar que funcionan correctamente.

