



BMW

Tous modèles avec moteur M 42

Manque de puissance momentané

Problème

Manque de puissance momentané.

Cause

Le soufflet entre le collecteur d'air et le débitmètre d'air peut être en cause. En cas de passage rapide des vitesses à des régimes moteur élevés et à des températures moteur et extérieures importantes, le soufflet peut se contracter en raison d'une dépression excessive. Ce phénomène, ainsi que le manque de puissance qui en résulte, est surtout perceptible après le passage des vitesses.

Résolution du problème

Le fabricant propose un anneau d'écartement (voir figure), à insérer dans le troisième pli du soufflet. Ceci empêche la contraction du soufflet.

