



CHRYSLER Voyager, tous modèles avec moteur à essence de 01.96 à 08.99

Régulateur de vitesse défectueux

Problème

Régulateur de vitesse défectueux.

Cause

Un clapet anti-retour encrassé peut être en cause. Ce clapet se trouve dans le réservoir à dépression du système de régulation de vitesse. Lorsque le véhicule roule en montée, la vitesse réelle tombe de 8 à 11 km/h au-dessous de la vitesse réglée.

Résolution du problème

Changer le réservoir à dépression.

Procéder comme suit :

- Débrancher et déposer la batterie.
- Retirer la conduite de dépression du système de régulation de vitesse.
- Connecter une pompe à vide à la tubulure supérieure (de couleur grise) du réservoir à dépression (voir figure).
- Appliquer une dépression de 680 mbar au réservoir à dépression.
- Si la dépression chute de 68 mbar ou plus en 5 minutes, monter un réservoir à dépression modifié.

