



Fiat Seicento Tous modèles Moteur 1108 ccm avec climatisation

Forts bruits de siffllement dans le compartiment moteur lorsque la climatisation est en marche

Si, lorsque le système de climatisation est mis en marche, de forts bruits de siffllement sont perçus, un palier de tendeur de courroie d'alternateur défectueux peut être en cause. Dans ce cas, le vieux palier (18 rayons) doit être contrôlé et, le cas échéant, remplacé par un palier modifié présentant 20 rayons (Fiat 46557129). Après le remplacement, il convient de vérifier la bonne concordance entre la palier de tendeur de courroie et la courroie de compresseur.

Optimiser le centrage si celui-ci ne concorde pas.

Pour cela, déposer le palier et placer au maximum deux rondelles plates de 0,5 mm (Fiat 13579771) au-dessous du palier, au niveau du support de compresseur.

Info Véhicule

