



FORD Escort du 01/95 au 06/98 (Code SC à WU)

Dysfonctionnement de la lunette arrière chauffante, de l'essuie-glace arrière et de l'éclairage du coffre

Dysfonctionnement permanent ou intermittent des composants énumérés ci-dessus.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, ce type de défaillances peut être dû à la plaque et aux interrupteurs de contact du coffre.

Leur mauvais alignement provoque ce type de panne.

Dans ce cas, déplacer les alésages de fixation de la plaque et des interrupteurs.

Pour cela, procéder comme suit :

1. Débrancher la batterie.
2. Déposer les interrupteurs de contact du coffre.
3. Dévisser la plaque de contact située sur le panneau arrière.

Attention :

Ne pas déplacer les alésages de plus de 2 mm sinon, au moment de remonter la plaque, les trous précédents ne seraient plus recouverts.

4. Déplacer les alésages de la plaque de contact de 2 mm vers la ligne médiane du véhicule.
5. Déplacer les alésages des interrupteurs de contact de 2 mm dans la direction opposée.
6. Fixer la plaque et les interrupteurs, appliquer une protection étanche à l'aide d'un matériau pour carrosserie.
7. Nettoyer puis graisser les surfaces de la plaque de contact et des interrupteurs de contact.
8. Rebrancher la batterie et vérifier le fonctionnement des composants.