



## **FORD Mondeo 2001 avec moteur 2.0 TDDi et TDCi**

### **Perte de puissance du moteur.**

#### **Problème :**

Perte de puissance du moteur.

#### **Cause :**

Une cause possible peut être un détachement ou desserrement :

- du tuyau de sortie d'air d'admission du turbo compresseur
- les tuyaux d'entrée ou de sortie de l'échangeur d'air d'admission (refroidissement d'air de suralimentation).

#### **Résolution du problème :**

Contrôler le bon positionnement des tuyaux au niveau du circuit du turbocompresseur et du refroidisseur d'air de suralimentation.

Si le tuyau est desserré ou détaché, alors le tuyau et le raccord au turbocompresseur ou refroidisseur d'air de suralimentation doivent être débarrassés des résidus d'huile avant d'être remontée.

Par sécurité, vérifier l'ensemble des colliers de serrage et la bonne fixation des tuyaux avec le bon couple de serrage (4 Nm).

Info Véhicule

