



MERCEDES BENZ Classe C (W202)

Dysfonctionnement de la jauge à carburant

Problème :

Dysfonctionnement de la jauge à carburant.

Cause :

Un câble électrique usé ou coupé peut être en cause. Il s'agit dans ce cas du câble du capteur gauche de la jauge. L'endroit défectueux se trouve au niveau du cache, sur le dessous du réservoir.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer le cache du capteur gauche et contrôler le câble.
- En cas d'endommagement du câble, déposer la banquette arrière.
- Dégager le câble sous le tapis en enlevant la bande adhésive.
- Sectionner le câble à l'endroit défectueux.
- Dénuder les extrémités de câble sur environ 10 mm et les raccorder avec un manchon de soudage CWT (référence 8KW 744 888-003). Si nécessaire, compenser le manque de câble en tirant légèrement.
- Contrôler et éventuellement corriger le positionnement du manchon en caoutchouc du passage de câbles vers l'habitacle.
- Fixer à nouveau le câble avec une nouvelle bande adhésive.
- Remonter la banquette arrière.