



# INFO VÉHICULE

## Opel Corsa-D

**Année modèle : à partir de 2010**

**Moteur : A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ**

### Bruit strident provenant du compartiment moteur

Si des bruits stridents provenant du compartiment moteur et se propageant jusqu'à l'habitacle font l'objet de réclamations sur les types de véhicule susnommés, la pompe à carburant peut être en cause.

Ce bruit peut être audible en permanence (indépendamment du régime moteur) ou brièvement en décélération (chute du régime) entre 2000 1/min et 1500 1/min.

Ces véhicules devraient normalement être équipés de la pompe à carburant, référence de production 13252214 (référence pièce de rechange : 93190773). Pour la position de la référence, voir flèche sur le schéma 1. Remplacer la pompe à carburant si celle installée comportait la référence de production 13252213.



Figure 1

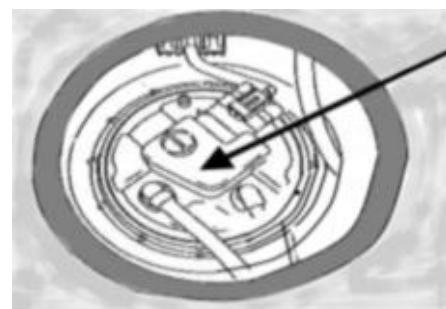


Schéma 1

Véhicules pouvant être affectés :

Corsa-D :

Modèle : 2010 VIN : jusqu'à A4000001/ moteur : A13DTC, Z13DTJ.

Modèle : 2010 VIN : jusqu'à A6000001/ moteur : A13DTC, Z13DTJ.

Remarque supplémentaire :

Si la bonne pompe à carburant a été installée, vérifier la conduite de retour de carburant. Cette conduite (réf. pièce de rechange 55565103) peut être également à l'origine des bruits et est donc à échanger contre la conduite de retour de carburant (réf. pièce de rechange 5583597), ceci afin de



# INFO VÉHICULE

---

remédier au développement d'une source additionnelle générant des bruits parasites.

Pour vérifier la référence de production et/ou la référence de la pièce de rechange de la pompe à carburant et/ou de la conduite de carburant, procéder comme suit :

- Démontez l'assise de la banquette arrière.
- Relever le revêtement feutre/le couvercle d'inspection (voir figure 1).
- Vérifier la référence pièce de la pompe à carburant et, le cas échéant, remplacer la pompe à carburant et le joint.
- Vérifier la référence pièce de la conduite de carburant et la remplacer le cas échéant.