



# **OPEL Frontera B de 1999 à 2001**

## **Avec moteur Diesel Y22DTH - X22DTH**

### **Difficultés à démarrer le moteur.**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le moteur démarre difficilement, il est probable que l'arrivée de carburant sur la pompe à injection n'est plus étanche.

Dans ce cas, soit du carburant s'échappe de la conduite d'arrivée ou de retour, soit il y a de l'air qui s'infiltré dans le système d'alimentation en carburant.

Pour remédier à ce problème, remplacer les rondelles de cuivre sur la conduite d'arrivée (3 pièces) et de retour (2 pièces).

Pour cela, procéder comme suit :

1. Desserrer et enlever la vis creuse de la conduite d'arrivée du carburant. Remplacer les rondelles de cuivre usagées par des neuves. Remettre la vis creuse et serrer au couple de **15 Nm**
2. Desserrer et enlever la vis creuse de la conduite de retour du carburant. Remplacer les rondelles de cuivre usagées par des neuves. Remettre la vis creuse et serrer au couple de **15 Nm**

Remarque :

Les nouvelles rondelles d'étanchéité correspondent à celles montées sur l'Opel Vectra B Diesel.

Info Véhicule