



## **OPEL**

### **Frontera B**

#### **Moteur : 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

### **L'essuie-glace s'enclenche temporairement en cas d'activation des clignotants**

#### **Problème :**

Lors de l'activation des feux clignotants, l'essuie-glace s'enclenche automatiquement de façon occasionnelle.

#### **Cause :**

Une mise à la masse défectueuse des projecteurs principaux peut être en cause. Le problème ne survient qu'occasionnellement et n'est pas toujours reproductible.

#### **Résolution du problème :**

Vérifier si les projecteurs allumés clignotent légèrement lors de l'activation des clignotants. Si tel est le cas, contrôler les points de masse des projecteurs principaux, qui se trouvent à l'avant droit et gauche à l'intérieur de l'aile.

Le cas échéant, éliminer la corrosion des raccords ou remplacer ces derniers.