



## **OPEL Corsa B, Combo, Tigra de 1995 – 2000 avec moteur essence 1,4 l + 1,6 l – diesel 1,5 l + 1,7 l**

### **Indicateur de température "dans la zone rouge".**

#### **Problème :**

Montée "dans la zone rouge" de l'indicateur de température du circuit de refroidissement d'eau.

#### **Cause :**

Une perte d'eau de refroidissement dans la zone du thermocontact sur le radiateur peut être en cause. La perte d'eau de refroidissement se remarque par des gouttes d'eau sur le thermocontact ou une trace d'eau séchée sur le radiateur.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le joint en cuivre du thermocontact par une bague métallique avec un insert en caoutchouc.