



OPEL Vectra B

Années modèle 96 et 97

Indication erronée du contenu du réservoir

L'indicateur n'affiche que 50 litres lorsque le réservoir est plein.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, le défaut peut provenir du capteur situé dans le réservoir.

Ce défaut se produit lorsque le capteur reste accroché dans le fil d'alimentation transmettant le signal de niveau de carburant.

Dans ce cas, déposer le capteur de réservoir puis modifier le cheminement des fils d'alimentation de telle sorte qu'ils ne se trouvent plus dans la zone de mouvement du capteur de niveau.