



SAAB 9-3

***jusqu'au n° de châssis : W2061707,
X2005838***

Flexible bouché sur le filtre à charbon actif.

Problème :

- Puissance du moteur défectueuse
- Vibrations à l'accélération
- Le moteur cale en roulage. Il redémarre sans problème après quelques heures.
- La jauge de carburant donne une indication inexacte.
- Déformations du réservoir de carburant

Cause :

Un flexible mal positionné et plié sur le filtre à charbon actif peut être en cause. Ainsi plié, le flexible est totalement obturé, ce qui provoque les défauts ci-dessus qui ne sont toutefois pas liés dans tous les cas à cette cause.

Résolution du problème :

Contrôler tous les flexibles sur le filtre à charbon actif et les remettre en bonne position de montage si besoin.

Si l'on constate une déformation du réservoir à carburant, contrôler également la pompe et le capteur de niveau de carburant.