



VW Golf | Bora | Passat 1998

Bruits provenant du tableau de bord

Craquements dans la zone du couvercle du boîtier à fusibles et du panneau de commande.

Cause :

Sur certains des véhicules mentionnés ci-dessus, ces craquements sont dus aux frottements entre le couvercle de la boîte à fusible et la boîte à fusibles elle-même (fig. 1). Ces bruits se produisent dans la zone du panneau de commande affecté au boîtier à fusibles au niveau du tableau de bord.

Solution :

Retirer le couvercle de la boîte à fusibles et le petit capot. Desserrer la vis (fig. 2), faire glisser la boîte à fusibles vers l'intérieur puis resserrer la vis.

L'écart est maintenant suffisamment grand pour que plus aucun bruit ne se produise (fig. 3). Fixer à nouveau le petit capot et le couvercle de la boîte à fusibles.

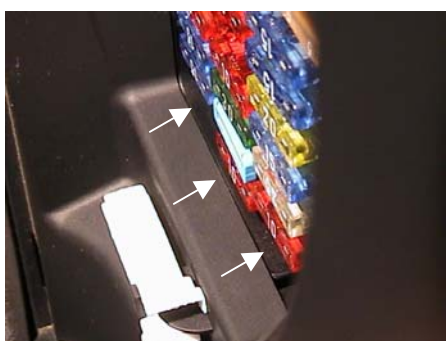


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3