



VW Sharan à partir d'avril 2000 avec moteur TDI à injecteur pompe

Allumage précoce du témoin d'huile.

Problème :

Le témoin d'huile s'allume dans certaines situations de conduite ou après de longues distances, bien que le niveau d'huile indiqué sur la jauge se situe entre minimal et maximal.

Cause :

Un calculateur moteur trop sensible peut être en cause. La valeur minimale est atteinte à cause de tolérances trop étroites et les témoins se déclenchent.

Résolution du problème :

Poser une entretoise entre le carter d'huile et le capteur de niveau d'huile. Celui-ci est disponible chez tous les concessionnaires, avec de nouvelles vis plus longues.

Nota :

Les calculateurs modifiés sont montés en série depuis 2002/semaine 45. Il n'est donc plus nécessaire de monter d'entretoise. Les nouveaux calculateurs ne peuvent pas être utilisés pour les véhicules **antérieurs** à cette modification.