



## **VW Transporter IV avec ABS, jusqu'au 04/2000**

### **Le témoin d'usure des garnitures de frein reste constamment allumé**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le câble pour le témoin d'usure des garnitures de frein a été mal clipsé ou clipsé trop court (voir photo), ceci peut provoquer l'allumage permanent du voyant lumineux au tableau de bord.

Sur les véhicules équipés de jantes de 15 pouces, il n'y a qu'un seul câble pour le témoin d'usure des garnitures de frein. Il est situé à l'avant gauche.

Sur les véhicules équipés de jantes de 16 pouces, il y a deux câbles pour le témoin d'usure des garnitures de frein. Ils sont situés à l'avant gauche et à l'avant droit.

Lors de la remise en état et/ou de la prolongation des câbles, se rappeler que leur longueur doit être adaptée au braquage maximal (gauche et droit) de la direction. Il est également important d'étancher la zone réparée contre les infiltrations d'eau (utiliser une gaine thermorétractable, du ruban adhésif, ...).

