



## **CITROËN XM (Y4)**

### **Le témoin ABS s'allume / L'ABS ne fonctionne pas**

Problème :

Allumage du témoin ABS, défaillance de l'ABS.

Cause :

La présence de corrosion à l'intérieur des connexions des capteurs ABS est souvent à l'origine du problème. C'est généralement dû à l'humidité qui pénètre ces connexions et qui va souvent même jusqu'à imprégner les brins des câbles. Il en résulte des pertes de tension au passage. Pour ces raisons, il est fortement déconseillé de réparer ces connexions.

Résolution du problème :

Contrôler toutes les connexions et la résistance de tous les capteurs ABS. En ce qui concerne les capteurs, il s'agit de capteurs inductifs ayant une résistance de 1100 (+/- 110) ohms.

Pour les nouveaux capteurs ABS, se reporter au Catalogue Electronique Hella.

Capteur ABS Hella, AV :  
Réf.: 6PU 009 106-121



Capteur ABS Hella, AR :  
Réf.: 6PU 009 106-131

