



FORD

Fiesta

Depuis 2003

Tous véhicules avec moteur 1.4 TDCI

Avec code moteur F6JB

Puissance du moteur insuffisante

Problème :

La puissance du moteur est insuffisante.

La formation d'une fumée noire et l'allumage du voyant moteur peuvent en outre être constatés. Les codes d'anomalie P1412 (vanne EGR bloquée) et P0404 (problème de performance/de limites recyclage des gaz d'échappement, fuite/obturation du flexible, faisceau vanne EGR) peuvent aussi être mémorisés dans la mémoire des défauts.

Cause :

Une vanne EGR défectueuse peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter une vanne EGR modifiée et installer une version logicielle plus récente (version B44 ou supérieure). Après la réparation, effacer la mémoire des défauts.

Info véhicule

