



Jaguar **type X et type S** **à partir année modèle 2000 avec moteur** **essence** **à partir du numéro châssis C00294**

Voyant moteur (MIL) s'allume **Code erreur P0341, P0343, P0346**

Si les codes erreurs ci-dessus sont lus à partir de la mémoire d'erreurs, cela indique en règle générale la présence d'un capteur de l'arbre à cames défectueux.

Une bougie d'allumage défectueuse peut ici aussi être à l'origine. En cas de mauvaise résistance des bougies d'allumage, il est possible que des ratés d'allumage surviennent, ceux-ci étant évalués par le système de diagnostic à bord en tant que position incorrecte de l'arbre à cames.

Le voyant lumineux «Défaillance moteur» est activé (ill. 1) Afin d'exclure les bougies d'allumage à l'aide d'un test d'essai facile, veuillez procéder comme suit.

Vérifier la résistance de la bougie d'allumage à l'aide d'une mesure en ohm (Ill. 2).

Si la valeur est inférieure à 1000 ohm, nous recommandons de remplacer les bougies d'allumage avec le numéro de référence Jaguar XW 4E-12405 ou NGK PTR6D-13 .

