



## **MERCEDES BENZ Sprinter**

**Type 901.3, 902.3, 903.3, 904.3 avec  
moteur 601.943**

**Type 901.4, 902.4, 903.4, 904.4 avec  
moteur 602.980**

**Fonctionnement incorrect, pertes de  
puissance du moteur.**

### **Problème :**

Pertes temporaires de puissance du moteur.

### **Cause :**

La présence de corrosion dans la connexion calculateur  
moteur – pompe d'injection peut être en cause. La corrosion  
dans la connexion provoque des chutes de tension  
temporaires.

### **Résolution du problème :**

Procéder comme suit :

- Ouvrir l'enveloppe protectrice noire (dans la zone de la batterie) et séparer la connexion.
- Nettoyer la connexion et traiter avec du spray le contact de manière à garantir un contact parfait.
- Refermer avec précaution l'enveloppe protectrice avec des attaches, puis la fixer avec l'ouverture orientée vers le bas.
- Contrôler le point d'injection de la pompe d'injection à l'aide d'un un outil de diagnostic et, le régler si nécessaire.