



MERCEDES-BENZ Classe C (W203) Tous modèles

Humidité dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Problème :

Infiltration d'humidité dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Cause :

Un manque d'étanchéité au niveau des gaines de câbles peut être en cause. Ce défaut se manifeste parfois par l'allumage intempestif de l'éclairage extérieur ou des feux de stop.

Résolution du problème :

Pour éliminer ce défaut, procéder comme suit :

- Déposer le couvercle de la boîte à fusibles
- Sortir les faisceaux des guidages de la boîte à fusibles (photo).
- Eliminer l'humidité et sécher tous les connecteurs, câbles, fusibles et relais.
- Renforcer l'étanchéité de la gaine de câbles avec un ruban isolant. Commencer par appliquer le ruban isolant sur la gaine et l'enrouler autour du faisceau jusqu'à ce qu'une bonne étanchéité soit assurée.
- Remettre les faisceaux dans les guidages. Veiller à un positionnement correct.
- Remonter le couvercle.



Info Véhicule

