



MERCEDES **Classe A (W168)** **Moteur : M 166.940 (60KW)**

Activation sporadique de l'ABS

Problème :

Le voyant ABS peut s'allumer soudainement et le véhicule freiner de façon non intentionnelle.

Comme le défaut ne se produit qu'occasionnellement, la mémoire des défauts ne donne généralement aucune indication de défaut ou de panne.

Cause :

Une brève chute de tension dans le réseau de bord est en cause. Elle est souvent provoquée par une batterie défectueuse/trop vieille.

Le défaut au niveau de la batterie ne se fait pas forcément remarquer lors du démarrage. Des courts-circuits intermittents des différentes cellules de la batterie (par exemple par la boue anodique) conduisent à une chute de tension.

Résolution du problème :

Contrôler la capacité de démarrage et l'état de charge de la batterie à l'aide d'un dispositif de contrôle adapté (par exemple Hella BD9734).

Info Véhicule

