



MERCEDES BENZ

Classe E (W210)

Classe C (W202)

*Tous modèles avec toit ouvrant
entrebâillant et coulissant*

Dysfonctionnement du toit ouvrant
entrebaillant et coulissant

Problème :

Le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement ou tombe en panne.

Cause :

L'unité de commande plafonnier peut être en cause. Suite à un microprocesseur défectueux, l'unité de commande plafonnier perd les données enregistrées.

Résolution du problème :

Remplacer l'unité de commande plafonnier et la reprogrammer après son installation. Pour ce faire, mettre le toit ouvrant en position entrebâillée et mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur pendant plus d'une seconde.

Nota :

Les véhicules construits après janvier 1999 sont équipés d'une unité de commande plafonnier modifiée.

Info Véhicule

