



OPEL Agila année modèle 2001-2003 avec moteurs Z10XE / Z12XE

Le moteur manque de puissance et fonctionne par saccades

Problème :

Le débitmètre d'air défectueux peut être la cause d'un moteur qui manque de puissance et fonctionne par saccades. Le code défaut P0170 (Défaut préparation mélange) est enregistré. De la vapeur d'eau est aspirée par le système d'admission et détériore le capteur du débitmètre d'air.

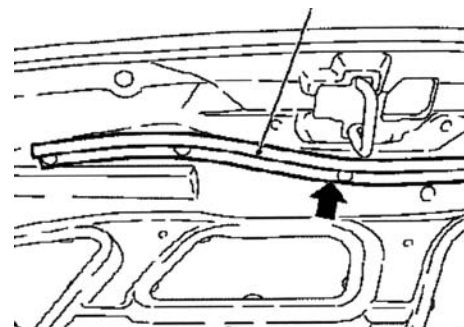


Figure 1

Résolution du problème :

Il faut changer le débitmètre d'air et monter un joint d'étanchéité supplémentaire sous le capot moteur.

- Remplacer le débitmètre d'air.
- Défaire le joint d'étanchéité du capot moteur et le découper jusqu'au troisième clip de fixation (voir fig. 1).
- Fixer un nouveau joint d'étanchéité au capot moteur avec deux clips de fixation (voir fig. 2). Veillez à appliquer la surface adhésive du joint au capot de façon uniforme.
- Effacer le code défaut de la mémoire.

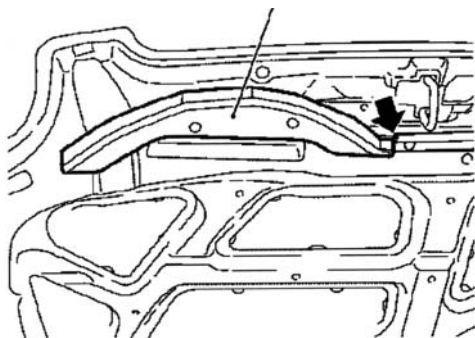


Figure 2