



OPEL Agila depuis 2001 avec moteur Z10XE, Z12XE

Perte de puissance & à-coups de fonctionnement du moteur et enregistrement du code défaut P0170.

Problème :

Perte de puissance & à-coups de fonctionnement du moteur et enregistrement du code défaut P0170.

Cause :

Un débitmètre d'air défectueux peut être en cause. Le brouillard d'eau qui s'introduit dans le circuit d'admission détériore le débitmètre d'air.

Résolution du problème :

Remplacer le débitmètre d'air et disposer un joint supplémentaire dans la zone du capot moteur.

Découper le joint existant pour l'adapter au nouveau joint. Le nouveau joint est disponible chez les concessionnaires locaux.

