



OPEL Corsa B

Le fusible N°19 grille lors d'un braquage à fond.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, lors d'un braquage à fond, le fusible N°19 peut griller et le témoin d'airbag peut s'allumer un bref instant. Il est fort probable que l'arbre de direction coince le faisceau de fils du système d'airbag et l'endommage.

Cette situation provoque un court-circuit ainsi que les défaillances mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, le code de défaut 49 est mémorisé dans le calculateur.

Pour remédier à ce problème, procéder comme suit :

- Déposer l'habillage inférieur du tableau de bord.
- Réparer le faisceau de fils abîmé, puis modifier son cheminement de façon à ce qu'il ne se coince pas à nouveau.
- Reposer l'habillage du tableau de bord.
- Effacer l'enregistrement des codes de défaut.
- Vérifier que le témoin d'airbag s'éteint et que le fusible N°19 ne grille plus.

Si le fusible grille à nouveau, poursuivre la recherche de pannes seulement après avoir reçu les instructions de contrôle du constructeur, et sur la base des schémas électriques spécifiques au véhicule.