



OPEL Astra G, Zafira, Vectra B, Corsa C 2001

OPEL Meriva, Vectra C, 2003 avec les moteurs Z18XE, Z18EL, Z18XEL

Fonctionnement irrégulier du moteur et mauvaise accélération, le moteur cale

Problème :

Dysfonctionnement du moteur, mauvaise accélération, calage du moteur.

Cause :

Un boîtier de papillon encrassé peut être en cause. De plus, on peut constater un ralenti plus élevé et les codes défaut P1525, P1526, P1550, P1555 peuvent être enregistrés. L'encrassement a pour conséquence d'empêcher la fermeture complète du papillon.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Démontez le capot moteur et le tuyau d'admission. Débranchez les câbles électriques du boîtier.
- Déposez le boîtier de papillon.
- Ouvrez le papillon manuellement.
- Nettoyez le papillon et la paroi du boîtier avec un chiffon propre. Pour cela, utilisez un produit nettoyant adapté.
- Agitez quelques fois le papillon manuellement.
- Vérifiez le parfait nettoyage des composants, répétez l'opération le cas échéant.
- Montez le boîtier de papillon avec un joint neuf.
- Remontez les composants dans l'ordre inverse.
- Les valeurs d'adaptation pour l'actionneur de papillon doivent faire l'objet d'un nouvel "apprentissage". Pour cela, mettez le contact au moins 5 secondes.